



FLITS-INFO

Mazda RX-8 Alle modellen vanaf 10/2008

Waarschuwinglampje van het koelvloeistofniveau brandt.

Als bij de bovengenoemde auto's het
waarschuwinglampje van het koelvloeistofniveau brandt,
wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte
koelvloeistofniveausensor.

In dit geval moeten de koelvloeistofniveausensor, de
toevoer en de stekker op beschadigingen resp. op
elektrische onderbrekingen worden gecontroleerd.

Als de sensor is vastgelast aan het expansievat, moet het
expansievat geheel worden vernieuwd.

De fabrikant biedt hiervoor een gewijzigd expansievat aan.
Reserveonderdeelnr.: N3H1-15-350L