



Mercedes Benz A-Klasse Type W 168

ESP-waarschuwingslampje licht op en foutcode C1142 is opgeslagen.

Als bij deze voertuigen het ESP-waarschuwingslampje oplicht en foutcode C1142 is opgeslagen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de regeleenheid. In dit geval wordt de dwarsversnellingsensor te fijngevoelig door de regeleenheid bewaakt en ontstaan de hierboven genoemde storingen. Om dit probleem op te lossen dient u het ESP-systeem op storingen te controleren. Als u geen storingen constateert, dient u de regeleenheid van de ESP te vervangen. Het vervangen van de dwarsversnellingsensor lost niets op.

Dit is van toepassing op de volgende voertuigen en regeleenheden:

A-Klasse W 168 Typ 168.007 / 008 / 031 / 033

Chassisnrs.: J tot 247148

Regeleenheden met ond. nr. : 027 545 60 32

028 545 26 32

Flits-info