



Mercedes Benz **Type 170, 202, 203, 208 met motor 111** **Type 202 met motor 605 en 611**

ABS-controlelampje gaat branden

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door het ESP-regelapparaat. Door een ontbrekende stroomvoorziening voor het ESP-regelapparaat gaat het ABS-controlelampje branden en in de multifunctionele indicatie wordt de foutmelding ABS/BAS/ESP weergegeven. In het storingsgeheugen worden de foutcodes C 1000-128 of C 1000-016 vastgelegd.

- Stroomvoorziening op pin 45 en pin 47 van het ESP-regelapparaat controleren.
- Bovendien moeten de doorgang en goede plaatsing van de zekeringen F 23/1f8 en F 23/1f9 worden gecontroleerd.
- X12/3, kabelverbinder klem 30 controleren.