



## **Mercedes-Benz C-Klasse (W202, 203) CLK (W208, 209) Alle auto's met Parktronic**

### **Parktronic werkt niet correct.**

Dit probleem kan meerdere oorzaken hebben:

- Op de bumper is een grotere houder voor de kentekenplaat aangebracht.
- De kentekenplaat is verbogen (steekt aan de zijkant naar buiten).
- Sensoren zijn verontreinigd.
- Afvalwarmte die zich na langer parkeren en sterk verhitte motor rond de sensor opbouwt.
- Inductielussen in het wegdek, bijv. bij verkeerslichten.

De Parktronic kan dan af en toe inschakelen (akoestisch, maar ook alleen de indicatie), hoewel er geen obstakel in de buurt is.

Door de werking van de sensoren kunnen de hierboven genoemde klachten ontstaan. De problemen worden niet opgelost door de sensoren of de regeleenheid te vervangen. Verder doet dit verschijnsel zich voornamelijk voor na vervanging van de Parktronic-sensoren (n.a.v. ongeval, enz.). Dit komt omdat de sensoren vaak verkeerd zijn gelakt. Als het volledige voorste deel van de sensor wordt gelakt, veroorzaakt dit een wijziging in het trillingsgedrag en daardoor tot foutmeldingen. De oplossing wordt in dit geval geboden door de meegeleverde verpakking, die ook dient als lakbox. Met deze box kunnen de sensoren correct worden gelakt.

Flits-info