



Mercedes Benz A-klasse (type 168) fout in het combi-instrument

Service-indicatie wordt na de servicebeurt niet correct teruggezet

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door een onjuiste handelwijze bij het terugzetten.

Ga bij het terugzetten als volgt te werk:

- Steek de sleutel in het contact.
- De sleutel naar positie 2 draaien.
- Direct en binnen een seconde de omschakeltoets dagteller/tripmaster twee keer indrukken.
- De sleutel naar positie 0 draaien.
- De omschakeltoets dagteller/tripmaster indrukken en vervolgens ook ingedrukt houden.
- De sleutel naar positie 2 draaien.
- De omschakeltoets nog steeds ingedrukt houden (service-indicatie met actuele resterende afstand resp. resterende tijd wordt weergegeven).
- Houd de omschakeltoets ook na het klinken van de signaaltoon nog ingedrukt (ten minste 10 seconden of tot het nieuwe starttraject wordt weergegeven).
- U kunt de omschakeltoets nu loslaten.