



## **Mercedes Benz:**

**E-klasse (type 124)**  
**S-klasse (type 140)** } **met motor 119.97**  
**S-klasse (type 129) met motor 119.96**

### **Motor start slecht, motor slaat af**

De bovengenoemde storingen kunnen worden veroorzaakt door een gebrekkig signaal van de krukassensor. Deze storing ontstaat door een te geringe afstand tussen de sensor en het tandsegment op het vliegwiel. Er worden ook geen foutcodes geregistreerd. In dit geval moet de sensor worden gedemonteerd en er moet een onderlegger van 0,5 mm tussen de sensor en steun worden gemonteerd. Deze onderlegger moet zelf worden gemaakt, bijvoorbeeld van afdichtmateriaal.