



Mercedes Benz ML 270 CDI Bouwjaar: 11.1999 - 06.2005 Motor: OM 612.963

**Motorcontrolelampje brandt
Voertuig in noodloopmodus
Foutcode: P1189
"Inlaatkanaaluitschakeling"
Verlies van motorvermogen**



Wordt bij dit voertuigmodel één of meerdere van de bovenstaande klachten vastgesteld, kan dit samenhangen met een gebroken stang van de inlaatkanaalbesturing. In dit geval moet de stang worden uitgebouwd en door een door de voertuigfabrikant gewijzigd reserveonderdeel worden vervangen.

Reserveonderdelen:

Bevestigingsclip: 611 098 01 26

Stang: 611 098 02 26

In verband hiermee de betreffende in- en uitbouw instructies van de voertuigfabrikant opvolgen.

Flits-info



