



Mercedes Benz

Type W 124, 129, 140, 202, 210 met motor 104

Type W 129, 163, 170, 202, 208, 210 met motor 112

Type W 129, 163, 202, 208, 210 met motor 113

Motor loopt slecht

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door vocht in de stekkerverbinding. Door binnendringend vocht in de stekkerverbinding van de positiesensor (L5, 2-polig) kan de motor weigeren, schokken of een zingend geluid veroorzaken. Tevens kan de foutcode P0335 zijn opgeslagen.

In dit geval moet een reparatiekabelset worden gemonteerd.

Ga als volgt te werk:

- Stekker van de krukassensor (L5) lostrekken.
- Isolatieslang openen (ca. 120 mm vanaf de stekkerverbinding).
- Kabel doorknippen en de isolatie verwijderen.
- Kabeluiteinden van de motorkabelset verbinden met de kabeluiteinden van de reparatiekabelset. Let op de kleurcodering!
- Kabelset afdichten met isolatietape.
- Contact met de krukassensor controleren.
- Wanneer er nog vocht aanwezig is, moet de stekker met perslucht worden uitgeblazen. Stekker verbinden met de sensor.
- Foutcode wissen en controleren of de motor goed draait.

Flits-info