



Mercedes Benz

Type W 129, 140, vanaf 01-12-96

Type W 170, 202, vanaf 01-06-97

Type W 208, 210, vanaf 01-02-97

Alle typen met remassistent (BAS)

Motor start niet

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door vocht/corrosie in de stekerverbinding resp. in het regelapparaat 'Brake Assist'. Het kan tevens mogelijk zijn dat de motor in sommige gevallen overgaat naar de noodloop. Bovendien kunnen er verschillende foutcodes B 1040, B 1041, B 1043, C 1020, C 1022, C 1025, C 1031, P 0603, P 1606, P 1221, P 1630, P 1747, 132 EGS, 135 EGS zijn geregistreerd.

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- De stekerverbinding van stekker 16a (CAN stroomvoorziening) van het BAS-regelapparaat controleren op vocht en corrosie en dit eventueel verwijderen.
- Wanneer de storing blijft bestaan, moet het BAS-regelapparaat worden vervangen.

Locatie onderdelen
BAS-regelapparaat in
de W 208

