




Mercedes Benz C-Klasse (W 208), E-Klasse (W 210) Modeljaar 1998 Met de motoren 112,113

Combi-instrument toont “Oliesensor defect”


Dit probleem kan worden veroorzaakt door een defect combi-instrument. De melding verschijnt kort na het starten van de motor. Er worden echter geen foutcodes opgeslagen. In dit geval dient u het combi-instrument te vervangen.

Ga als volgt te werk:

- Ontkoppel de accu.
- Ontgrendel het stuurwiel en verwijder het stuurwiel.
- Steek twee haken (zie afb. 1) rechts en links tussen het combi-instrument en het instrumentenpaneel der Instrumententafel ca. 8 cm ver naar binnen (haken kunnen worden vervaardigd van stevig draad, bijv. lasdraad).
- Draai de haken vervolgens ca. 90° naar binnen.
- Trek de haken nu naar buiten, tot zij in de groeven van het combi-instrument vallen (afb. 2).
- Trek het combi-instrument afwisselend met de rechter en linker haak voorzichtig naar buiten.
- Verwijder de elektrische aansluitingen.
- Sluit het nieuwe combi-instrument aan en bevestig de onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Sluit de accu aan en controleer de werking van het combi-instrument.

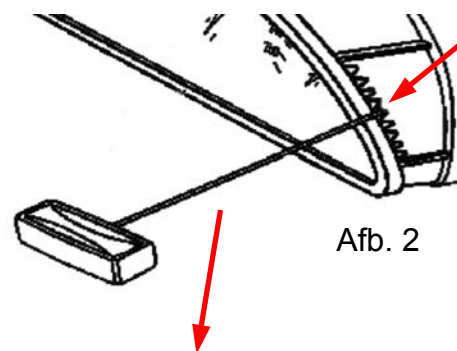

Afb. 2

 

Afb. 1

Flits-info