



Mercedes Benz W 124, 129, 140, 202, 210 Alle modellen

**Tempomat werkt, niet, motor
schakelt de vroeg uit in rijstand "D",
lampcontrole licht op tijdens
remmen.**

Deze problemen of andere storingen in andere voertuigsystemen worden mogelijk veroorzaakt door inbouw van een ander merk radio. Door een ander merk radio in te bouwen, kan het snelheidssignaal sterk worden gestoord. Voordat een ander merk radio wordt ingebouwd, moet de aansluitkabel voor het snelheidsignaal aan stekker A, pin 1 (groen/witte kabel) worden losgekoppeld en geïsoleerd.

Flits-info

