



Mercedes Benz C-klasse (W203) Alle modellen

Vocht in de zekeringen-modulebox in de motorruimte.

Wanneer bij deze voertuigen vocht in de zekeringen-modulebox in de motorruimte naar binnen is gedrongen, is dit mogelijk veroorzaakt door een lek van de kabeldoorvoeren. Dit probleem is deels herkenbaar door het vanzelf gaan branden van de buitenverlichting of het remlicht. Ga als volgt te werk om de storing op te lossen:

- Deksel van de zekeringen-modulebox verwijderen.
- Kabelsets uit de doorvoeren van de zekeringen-modulebox trekken (zie afbeelding).
- Het aanwezige vocht verwijderen en alle stekkers, kabels, zekeringen en relais droogmaken.
- Met isolatietape de kabeldoorvoer (kabelmof) aanvullend afdichten. Met de isolatietape op de kabeldoorvoer beginnen en zover op de kabelset plakken dat een goede afdichting wordt verkregen.
- Kabelsets weer in de doorvoeren plaatsen. Zorgvuldig alles in de juiste positie brengen.
- Deksel weer terug monteren.

