



Mercedes Benz C-Klasse W203, E-Klasse W211, CLK W209, SLK W171 Bouwjaar: vanaf 2002 Motor-code 271

**Onregelmatig lopende motor en
slecht vermogen,
Motorcontrolelampje brandt**

Fotcodes:

P2029, P2046, P201A, P201C

Mochten de voornoemde storingsindicaties zich voordoen, dan zou de oorzaak ook een poreuze deellast-ontluchtingslang kunnen zijn. Omdat deze slang op een moeilijk toegankelijke plaats achter de compressor gemonteerd is, kan men hem van boven niet zien. Hier bestaat er een alternatieve controlemethode; motor in de vrijloop laten draaien, vanaf de onderbodem starterspray achter de compressor sproeien en observeren of daardoor het nullasttoerental verandert. Bij een verandering dient de slang te worden vervangen.

Praktische tip: Bij vervanging van de slang in ieder geval click-klem gebruiken, omdat een later natrekken in gemonteerde toestand niet mogelijk is.

Flits-info