



Mercedes Benz Vito (638) Alle modellen met ABS/ASR

Controlelampje van ASR licht op, remlichten werken niet.

Als het controlelampje van het ASR-systeem in deze auto oplicht en de remlichten doen het niet, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een doorgebrande zekering. In het storingsgeheugen van de ABS/ASR-regeleenheid kan de foutcode Remlichtschakelaar onderbreking stroomkring zijn opgeslagen. Om het probleem op te lossen, dient u de zekering van de remlichtschakelaar te controleren en indien nodig te vervangen. De zekering bevindt zich in de zekeringenkast aan de stuurkolom in steekplaats 5 (neem ook de voertuigspecifieke gegevens in acht).

Flits-info

