



Mercedes Benz Met Motor 104.942, 104.992, 111.960

ABS-, ABS/ASR-controlelampje licht permanent of af en toe op.

Wanneer bij deze voertuigen het ABS-, ABS/ABS-controlelampje na het starten niet uitgaat of tijdens het rijden af en toe oplicht, ligt dit waarschijnlijk aan een loszittend contact in het overspanningsbeveiligingsrelais. Het aanspreken van de 15A-zekering op het relais wordt veroorzaakt door een loszittend contact. Door de zekering heen een weer te bewegen terwijl de motor draait, kan de fout worden gereproduceerd.

Om dit probleem op te lossen, dient u het overspanningsbeveiligingsrelais te vervangen. Het relais bevindt zich rechts in het voertuig bij de regeleenheden (afb.).

