



Mitsubishi Galant **Alle modellen van 1999 – 05-2001**

Geluiden van de achterste wiellagers.

Als de achterste wiellagers van deze auto's geluiden veroorzaken, wordt dit mogelijk veroorzaakt door naar binnen gedrongen water. Door een lek tussen wielsensoren en fusee komt er water in het wiellager waardoor schade wordt veroorzaakt.

Om het probleem op te lossen, dient u de wiellagers te controleren en indien nodig te vervangen. Breng gelijktijdig op het contactvlak van de wieltoerentalsensor een afdichtmiddel aan om te voorkomen dat er opnieuw water naar binnen dringt.

Auto's vanaf 05-2001 zijn voorzien van een gemodificeerde fusee met O-ring. Als bij deze modellen de wieltoerentalsensor moet worden vervangen, dient u ook de O-ring te vervangen.

Flits-info