



Mitsubishi Pajero **Alle modellen met automatische** **versnelling, gebouwd tussen 2001-2002**

Controlelampje vierwiel- aandrijving licht op, storingscode 033 opgeslagen.

Wanneer bij deze auto's de hierboven genoemde problemen worden vastgesteld, ligt dit mogelijk aan de detectieschakelaars van de versnellingsbak. Deze schakelaars herkennen de schakelstand van de versnellingsbak. Water in de elektrische aansluitingen kan corrosie veroorzaken en daardoor de genoemde problemen. Om deze problemen te verhelpen, dient u de elektrische aansluitingen te controleren en indien mogelijk te reinigen. Als dit door te sterke corrosie niet meer mogelijk is, dient u gemodificeerde detectieschakelaars in te bouwen. Bescherm gereinigde stekkerverbindingen tegen het opnieuw binnendringen van vocht.

Flits-info

