



Nissan

Primastar

Bouwjaar: mei 2006 tot april 2007

Motor slaat af / motor slaat niet aan / motor oververhit; functiestoringen in koplampen / achteruitrijlicht

Bij sommige van de hierboven genoemde voertuigen kan een verkeerde bevestiging van de kabelboom van het dashboard, diverse storingen in het motormanagement en/of de verlichting veroorzaken.

De kabelboom kan langs de stuurkolom en/of de bescherming tegen botsingen van de koppelingssensor schuren. Dit kan de volgende storingen veroorzaken:

- Motor slaat af
- Motor start niet
- Motor oververhit
- Storing in koplampen
- Storing in achteruitrijlichten

Om dit op te lossen, dient u de kabelboom te controleren, te repareren en opnieuw vast te zetten. Het kan nodig zijn om de kabelboom te vervangen, maar dit kost veel tijd.

De producent van deze voertuigen heeft de problematiek opgepakt en de bezitters van de betreffende voertuigen op de hoogte gebracht. U dient er echter vanuit te gaan dat, om uiteenlopende redenen, nog niet alle voertuigen zijn gecontroleerd of aangepast.