



Nissan

Terrano II (R20) Vanaf modeljaar 1997 tot chassisnr. 302279

Met motor 2,7 D (motorcode TD27TI)

Auto accelereert slecht

Als deze auto slecht accelereert, kan dit worden veroorzaakt door de motorregeleenheid (verkeerde kenvelgegevens). Bovendien kan de motor schokken bij maximale acceleratie. Dit doet zich voornamelijk voor na de koude start van de motor. Ook kan de auto tijdens de warmloophase vertraagd reageren op het gas in het onderste toerentalbereik (1800-2500 t/min.). Voordat u de motorregeleenheid vervangt, dient u enkele diagnosestappen (controle van sensoren en actuatoren van het motormanagement enz.) uit te voeren. Controleer bovendien of in de groen/gele kabel van de luchtmassameter een weerstand aanwezig is. Zo ja, verwijder deze dan. Soldeer de uiteinden van de kabel vervolgens aan elkaar en isoleer ze.