



Opel Agila Vanaf bouwjaar 2001 met motor Z10XE, Z12XE

Motor verliest vermogen, schokt en storingscode P0170 opgeslagen.

Wanneer bij deze voertuigen de motor schokt, vermogen verliest en storingscode P0170 is opgeslagen, is een defecte luchtmassameter mogelijk de oorzaak. Door verneveld water in het aanzuigstelsel wordt de luchtmassameter onherstelbaar beschadigd. Om dit probleem op te lossen, dient u de luchtmassameter te vervangen en een extra afdichting bij de motorkap aan te brengen.

De aanwezige afdichting moet op maat van de nieuwe afdichting worden afgesneden. De nieuwe afdichting is verkrijgbaar bij uw plaatselijke dealer.

