



## **Opel Astra-H Alle modellen met turbocompressor**

**Verlies van motorvermogen.  
Foutcode P1106.  
Motorcontrolelampje gaat branden.  
Atmosferische-druksensor /  
hoogtesensor**

Als er bij deze voertuigen geklaagd wordt over een onrustig lopende motor en vermogensverlies en in de motorregeleenheid is foutcode P1106 aanwezig, dan kan een defecte resp. verkeerd ingebouwde atmosferische-druksensor een mogelijke oorzaak zijn.

- Fabrikantnummer op atmosferische-druksensor controleren. Als het fabrikantnummer 261002137 is, moet de atmosferische-druksensor worden vervangen.

In dit geval kan de Hella sensor met Hella-nummer 6PP 009 400-461 gebruikt worden.



kPa	mV	0 - +
15-117	580-4750	

Technische aanwijzing m.b.t. de atmosferische-druksensor / hoogtesensor:  
Om te vermijden dat het mengsel te rijk wordt, wordt bij een stijging van de sensorspanning de inspuitsduur verkort.