



Opel Astra-G, Vectra-B Bouwjaar 1998-2000 Opel Zafira Bouwjaar 1999-2000 Alle modellen met X18XE1 motor

Onregelmatig lopende motor Voertuig komt regelmatig uit beperkte stationaire regeling

Treden bij de bovengenoemde voertuigen de hierboven genoemde storingsymptomen op, kan dit samenhangen met een vervuiling van de gasklep. In dat geval moet de blow-by boring worden gecontroleerd en eventueel tot 2 mm worden opgeboord. Daarna moet het stuurapparaat met een hiervoor gemodificeerde software opnieuw worden geprogrammeerd. De stuurapparaatsoftware kan alleen door een geautoriseerde dealer worden bijgewerkt.

Opmerking: Is op de gasklepaansluiting al een witte verfpunt (1) aangebracht, is deze maatregel al doorgevoerd.

Indien dit niet het geval is, als volgt te te werk gaan:

- Gasklepaansluiting uitbouwen
- Gasklepaansluiting eventueel in een bankschroef inklemmen.
Klemgedeelte beschermen met een doek, zodat beschadigingen worden voorkomen.
- Blow-by boring in aansluitstuk (2) opboren en reinigen.

Daarna mogen geen spanen meer aanwezig zijn in de gasklepaansluiting.

- Gasklepaansluiting inbouwen
- Gasklepaansluiting markeren met een witte verfpunt op positie (1)
- Motorbesturing programmeren
- Gasklepaanpassing inleren met diagnoseapparaat. In dit verband altijd de specificaties van de voertuigfabrikant aanhouden.

