



## ***Opel Astra-H, Zafira-B Alle modellen vanaf bouwjaar 2005***

### **ABS-controlelampje gaat branden Foutcode: C0045, C0050**

Treden bij deze voertuigmodellen één of meerdere van de bovenstaande klachten op, kan waterindringing in de stekkerverbindingen van de wieltoerentalsensoren van de achteras hiervoor de oorzaak zijn. In dit geval moeten de stekkerverbindingen van de kabelsets van de ABS-sensoren bij de wielnaven worden gecontroleerd. Wordt bij de stekkerverbindingen waterindringing of zelfs al corrosie vastgesteld, moeten de betreffende stekker en sensor worden vervangen. Niet betroffen of nieuwe stekkerverbindingen moeten voor de montage worden ingevet met siliconenvet.

*Flits-info*