



Opel **Combo vanaf bouwjaar 10-2001** **Corsa C vanaf bouwjaar 09-2000**

ABS-waarschuwingslampje licht op.

Als het ABS-waarschuwingslampje van deze auto is oplicht, is het signaal van de voorste ABS-sensor(en) mogelijk foutief. In het storingsgeheugen van de ABS-regeleenheid kan de storing Toerentalsensor rechts-/linksvoor geen/foutief signaal / onderbroken zijn opgeslagen. Dit probleem ontstaat omdat de rechter of linker bevestigingsklem van de asmanchet is losgeraakt. Deze klem glijdt tussen de ABS-sensor en het sensorwiel. Hierdoor is het niet mogelijk om een toerentalsignaal te genereren. Om dit probleem op te lossen, dient u de klem opnieuw te bevestigen en vet dat uit de asmanchet is gekomen te verwijderen. Als er veel vet uit de asmanchet is gekomen, dient u nieuw vet bij te vullen. Vervolgens dient u het storingsgeheugen te wissen en een functiecontrole uit te voeren.

Flits-info

