



Opel Meriva alle modellen bouwjaar 2003-2004

Waarschuwinglampje licht op, storingscode C0040 opgeslagen.

Wordt bij deze voertuigen geconstateerd dat het ABS-waarschuwinglampje oplicht en voor een deel storingscode C0040 in de ABS-regeleenheid is opgeslagen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door oxidatie tussen de stekker van de regeleenheid en de regeleenheid. Dit probleem is het gevolg van binnendringend vocht. Water loopt via twee uitstansingen in het linker spatbord naar het eronder gelegen massapunt. Via de massakabel komt het vocht tot in de stekker van de ABS-regeleenheid. In geval van problemen dient u de uitstansingen in het spatbord af te sluiten met plakfolie. Afhankelijk van de mate van verontreiniging kunnen stekker van de regeleenheid en de regeleenheid worden gereinigd. In extreme gevallen dient u de kabelset en de regeleenheid te vervangen.

Flits-info

