



Opel Omega B Alle modellen

ABS-waarschuwingslampje licht op.

Als het ABS-waarschuwingslampje in deze auto's oplicht en in het storingsgeheugen de foutcodes 31, 37, 43, 47, 65, 66, 67, 78 zijn opgeslagen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een kabelonderbreking of corrosie in de regeleenheidstekker. Bij een mogelijke kabelonderbreking gaat het om de pennen 45 en 46 van stekker X. Deze bevindt zich in de voetenruimte linksvoor. In geval van klachten dient u zowel stekker X als de regeleenheidstekker te controleren en te repareren. Na de reparatie moet het storingsgeheugen worden gewist.

Flits-info

