



Opel Omega B Vanaf bouwjaar 1994 tot 11-1995 Met motorcode X20XEV, Simtec-systeem

Motor slaat af

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de stationairregelaar. Daarnaast kunnen er klachten zijn over schommelingen in het stationaire toerental. Door zogenaamde Blow-By-gassen (doorblaasverliezen tussen zuiger en cilinderwand) wordt het kunststof oppervlak van de regelschuif, in de stationairregelaar, zacht. Hierdoor kan de schuif vastraken waardoor het stationaire toerental niet meer kan worden geregeld. Voer voordat u de stationairregelaar vervangt eerst een diagnose uit (spannings- en weerstandswaarden van regeleenheid resp. stationairregelaar meten).

Als de stationairregelaar defect is, kunt u deze bestellen met **Hella artikelnr.: 6NM 009 141-001.**

