



## **Opel Vectra-C Modeljaar 2002 Alle motoren**

### **ESP-controlelampje licht op**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte stuurkolommodule. Bovendien valt de stuurhoeksensor uit. Daarom licht ook het controlelampje van de elektrohydraulische besturing in het display van de toerenteller op. Ook keert de richtingaanwijzer niet automatisch terug. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook de storingscodes B1012 en B1020 zijn opgeslagen. In deze situatie dient u een stuurkolommodule met een nieuwe softwareversie te installeren. Op deze module is een blauwe punt aangebracht. De nieuwe module is uitgerust met softwareversie OP94/12.

**Flits-info**

