



Opel Vectra B Met 1.8 l en 2.0 l motoren (X18XE, X20XEV)

Slecht lopende motor en motorcontrolelampje licht op.

Wanneer bij deze voertuigen de motor slecht loopt, het motorcontrolelampje oplicht en storingscode P0100 wordt geconstateerd, kan dit worden veroorzaakt door: lekkage in het aanzuiggedeelte, slechte verbinding van de stekker in de luchtmassameter of verouderde software in de regeleenheid van de motor. Om dit probleem op te lossen, gaat u als volgt te werk:

- Controleer het O₂-gehalte bij stationair toerental. Is de waarde hoger dan 136, dan is valse lucht mogelijk de oorzaak. Controleer het aanzuigstelsel op lekkage en verhelp een eventuele lekkage.
- Controleer de stekkerverbinding op de luchtmassameter. Zijn alle stekkercontacten en kabels in goede staat en correct aangesloten? Beschadigde kabels/stekkercontacten moeten worden gerepareerd en de stekker op de luchtmassameter met kabelbandjes worden vastgezet.
- Verouderde softwareversie. Als er geen andere oorzaken zijn, dient u de softwareversie van de motorregeleenheid te controleren en te vervangen door een update.

Wis het storingsgeheugen zodra u alle werkzaamheden heeft uitgevoerd.