



Opel Vivaro **Bouwjaar van 2001 - 2004**

Defecte carrossiereregeleenheid

Het hierboven genoemde probleem kan te bemerken zijn door de volgende symptomen:

- Achterruitverwarming en verwarmde buitenspiegels zijn niet uit te schakelen, d.w.z. dat de accu zich ontladst.
- Het controlelampje van de startblokkering gaat niet uit en de auto start niet. De accu moet worden losgekoppeld en opnieuw worden aangesloten. Pas daarna is starten mogelijk.

Doordat achterruit- en buitenspiegelverwarming constant in werking zijn, kan er ook schade aan motorregelrelais K18 en het relais van de verwarmde achterruit K3 ontstaan. Daarom dient u bij klachten ook deze relais te controleren en eventueel te vervangen.

In het algemeen kunnen echter alle componenten die met de carrossiereregeleenheid communiceren storingen laten zien.

In dit geval dient u een nieuwe regeleenheid in te bouwen.

Op de regeleenheid is een witte sticker met het onderdeelnummer van de leverancier aangebracht.

	Oud onderdeelnr.	Nieuw onderdeelnr	Opelnr.
N1	91 168 139	93 853 271	44 15 608
N2	91 168 140	93 853 272	44 15 609
N3	91 168 141	93 853 273	44 15 610

N1 = Auto's zonder centrale vergrendeling

N2 = Auto's met centrale vergrendeling

N3 = Auto's met centrale vergrendeling en antidiefstalsysteem.