



FLITS-INFO

Opel Vivaro 1,9DI/1,9DTI Motorcode F9Q-760, F9Q-762 Bouwjaar 2001 t/m 2007

Motorcontrolelampje brandt Storingscode P0100 Luchtmassameter Slecht startgedrag

Wanneer kort na schade aan de turbocompressor het bovenstaande storingsbeeld wordt geconstateerd, is het mogelijk dat het inlaatluchtsysteem verontreinigd is. Bij beschadiging van een turbocompressor kunnen er fijne metaaldeeltjes of spanen in het aanzuigsysteem achterblijven. Deze verontreinigingen worden aangezogen en kunnen het meetfolie van de luchtmassameter beschadigen. Soms treedt een dergelijk storingsbeeld ook pas 2 à 3 weken na vervanging van de turbocompressor op.

Reparatie-instructie

Om eventuele gevolgschade na het vervangen van de turbocompressor te voorkomen, verdient het aanbeveling het aanzuigsysteem vooraf te controleren en zo nodig te reinigen.

Meer informatie kunt u vinden in het technische informatieblad:

"Vervangen van de tussenkoeler na een defect in de turbocompressor"