



Opel Vivaro

Bouwjaar: mei 2006 tot april 2007

Motor slaat af / motor slaat niet aan / motor oververhit; storingen in koplampen / achteruitrijlichten

Doordat de kabelboom van het instrumentenpaneel in sommige van de hierboven genoemde auto's verkeerd is bevestigd, kunnen zich diverse storingen in het motormanagement en/of de verlichting voordoen. De kabelboom kan langs de stuurkolom en/of de bescherming tegen botsingen van de koppelingssensor schuren. Dit kan tot de volgende storingen leiden:

- Motor slaat af
- Motor start niet
- Motor oververhit
- Storing koplampen
- Storing achteruitrijlichten

Om dit op te lossen, dient u de kabelboom te controleren, te repareren en opnieuw vast te zetten. Het kan nodig zijn om de kabelboom te vervangen, wat echter vrij tijdrovend is. De producent van deze auto's heeft deze problematiek opgepakt en de eigenaars van de betrokken voertuigen op de hoogte gebracht. U dient er echter van uit te gaan dat niet alle voertuigen zijn gecontroleerd of gemodificeerd.