



Opel Zafira B , CDTI Motor: Z19 DTH Bouwjaar: vanaf 2005 Alle modellen met elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)

Stuurhoeksensor kan niet worden gekalibreerd.

Is bij het hierboven genoemde voertuig het kalibreren van de stuurhoeksensor met de diagnoseapparaat niet mogelijk na het uitvoeren van de procedure, kan de volgende werkwijze meer succes opleveren.

- Accuklemmen losmaken
- 5 minuten wachten
- Stuurwiel uitbouwen
- Hoeksensor uitlijnen (middenstand)
- Stuurwiel inbouwen
- Accu aansluiten

Daarna de kalibratie van met het diagnoseapparaat opnieuw uitvoeren.

In dit verband ook altijd de in- en uitbouw instructies en veiligheidsvoorschriften voor de omgang met airbagsystemen van de voertuigfabrikant opvolgen.