



# FLITS-INFO

## Peugeot

### 307 HDI

### Motorcode: 9HZ (DV6TED4)

### Bouwjaar: 2004-2005

**Slecht acceleratiegedrag**

**Geluid in de buurt van het schutbord**


**Motorcontrolelampje gaat af en toe branden**

**Storingscodes: P0100, P3008**

Wanneer er bij het bovengenoemde voertuig een slecht acceleratiegedrag in combinatie met een klapperend geluid in de buurt van het schutbord wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte aanzuigbrug. De aanzuigbrug bestaat uit twee aan elkaar gelijmde kunststof behuizingshelften. Een lekke las (A) heeft tot gevolg dat er bij toenemende laaddruk lucht ontsnapt en er dus ook geluid te horen is. Afhankelijk van de grootte van het lek is het mogelijk dat er vervolgens ook storingen in het motorregelapparaat worden opgeslagen.

P0100 - Luchtmassameter - werking niet goed

P3008 - Luchthoeveelheid te groot

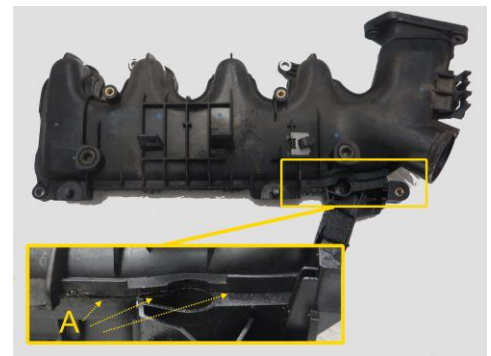

## Reparatie-instructie

Wanneer er een lek wordt gevonden, moet de aanzuigbrug in zijn geheel worden vervangen. Reparatie is niet mogelijk. Voor het vervangen van de aanzuigbrug moeten ook de hogedrukbrandstofleidingen van de verstuivers (injectoren) worden uitgebouwd.

Om latere lekken te voorkomen, moet u bij het uitbouwen en weer inbouwen van de leidingen zorgvuldig te werk gaan.

Maak een lange proefrit!



# FLITS-INFO

---

