



Peugeot 307

Alle modellen met elektro- hydraulische stuurbekrachtiging

Stuurbekrachtiging is zwaar na reparatie n.a.v. ongeval.

Als de elektro-hydraulische stuurbekrachtiging in deze auto's na een reparatie naar aanleiding van een ongeval slechts beperkt functioneert, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de regeleenheid van de besturing. Als de regeleenheid bij een ongeval registreert dat de massaversnelling ca. 1g bedraagt, schakelt de regeleenheid om naar de ongevallenveiligheidsmodus. De bekrachtiging wordt daardoor tot een minimum beperkt. Om dit probleem op te lossen, dient u het storingsgeheugen uit te lezen met een daartoe geschikt diagnoseapparaat. Als het storingsgeheugen geen foutcodes bevat of als deze na een reparatie zijn gewist, schakelt de regeleenheid door een automatische "reset" terug in de normale modus. De stuurbekrachtiging werkt dan weer probleemloos.

Flits-info

