



Peugeot 407

Bouwjaar vanaf 05-2004 Met motor 2.0 HDI

Motorcontrolelampje licht op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de inlaatluchttemperatuursensor. Bovendien kunnen de volgende foutcodes in het storingsgeheugen zijn opgeslagen:

- P0095, inlaatluchttemperatuursensor 2 – storing, stroomkring
- P0096, inlaatluchttemperatuursensor 2 – bereik-/functiestoring, stroomkring

In dit geval dient u de inlaatluchttemperatuursensor te controleren. Deze bevindt zich in het inlaatspruitstuk voor het gasklephuis en is bevestigd met een schroef. Als de motor koud is (omgevingstemperatuur van 18°C) dient de sensor een weerstand van 13,3 KOhm te hebben. Bij grotere afwijkingen kunt u van een defecte sensor uitgaan.