



Peugeot

Type 106, bouwjaar van 01-1997-12-1998

Type 306, bouwjaar van 01-1996-12-1998

Type 406, bouwjaar van 01-1995-12-1998

Controlelampje van airbag licht op

Dit probleem kan worden veroorzaakt door een slecht contact tussen de meervoudige stekers in de kabelboom van de gordelspanner. De stekers bevinden zich onder de voorstoelen.

Ga in dit geval als volgt te werk:

- Ontkoppel de meervoudige stekers van de kabelboom van de gordelspanner.
- Strip de kabeluiteinden.
- Verbind de kabeluiteinden met behulp van CWT-soldeerdraad (Hella artikelnr. 8KW 744 888-003).
- Omwikkel de kabelboom met isolatietape en zet de kabelboom met kabelbandjes vast.
- Wis het storingsgeheugen.