



Renault Clio, Clio II, Twingo, Kangoo met motor D7F

Start moeilijk of helemaal niet

Als dit voertuig met motor D7F (1,2 liter, 40 - 44 kW) moeilijk of helemaal niet wil starten, kan dit worden veroorzaakt door defecte injectiekleppen. Door veranderende brandstofeigenschappen kunnen de injectiekleppen blijven hangen.

Controleer de injectiekleppen en kijk of ze een roze flens hebben. Zo ja, dan moeten ze worden vervangen door een exemplaar met een parse flens (Hella-nr. 8UW 009 087-721).

Een gedetailleerde lijst met de getroffen voertuigen:



Voertuig	Type	Van	Tot	Voertuig	Type	Van	Tot	
Clio	357 K	F 000004	F 091465	Clio II	CB0 A	F 000001	F 101178	
		H 000001	H 003847			W 000001	W 072408	
		W 000001	W 056528			Y 000004	Y 050846	
		Y 000001	Y 065534			CB0 F	F 000002	F 008382
	357 Y	F 000002	F 000329		W 000001		W 000002	
		557 K	A 003435		A 004887		Y 011534	Y 019456
	F 000000		F 088609		SB0 A		F 000001	F 000001
	H 000001	H 008259	W 000002			W 003672		
	W 000001	W 074486	SB0 F		W 000001	W 000005		
	Y 000002	Y 069900			Kangoo	FC0 A	U 000003	U 030078
	557 Y	F 000645	F 000667			FC0 F	U 000001	U 000010
		657 K	A 000017			A 005326	KC0 A	U 000003
F 000001	F 021233		KC0 F	U 000001		U 000010		
Y 000003	Y 000827		Twingo	C06 6	F 000009	F 652024		
Clio II	BB0 A	F 000001		F 106039	W 000001	W 094189		
		W 000001		W 181264	C06 7	F 000001	F 079622	
		Y 000048		Y 073318	C06 8	F 000002	F 354125	
BB0 F	F 000002	F 005240	S06 6	F 000001	F 145263			
	W 000001	W 000004	W 000007	W 001482				
	Y 000002	Y 012384						

Flits-info