



## **Renault Kangoo allemaal met dieselmotor**

### **Slechte prestaties, motorcontrolelampje brandt.**

Wanneer bij dit type voertuig de motor onvoldoende vermogen heeft en het motorcontrolelampje brandt, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een geoxideerde luchtmassameter. Het oxideren van de luchtmassameter wordt veroorzaakt door binnendringend water. In het storingsgeheugen is de storing "Luchtmassameter" opgeslagen.

Door een lekkage in de buurt van de tweedelige kunststof bekleding in de wielkast, kan er spatwater in het aanzuiggebied van de luchtfilter terechtkomen. Dit leidt tot de eerdergenoemde oxidatie van de luchtmassameter.

Om de lekkage op te lossen moet de tweedelige kunststof bekleding in het bovenste gedeelte goed worden bevestigd, zodat het binnendringen van spatwater wordt voorkomen. De luchtmassameter moet eventueel worden vervangen. De benodigde reserveonderdelen vindt u in de elektronica-catalogus van Hella.

**Flits-info**