




Renault Megane en Scenic Alle voertuigen met ESP

Oplichten van ESP-controlelampje

Wanneer bovengenoemde storing wordt vastgesteld, kan dit liggen aan een te lage accuspanning tijdens het starten van de motor. Bovendien wordt de foutcode "Stuurhoeksensor" geregistreerd. In dit geval gaat u als volgt te werk.

- Demonteer de zekeringenkast uit het onderste instrumentenpaneel.
- Verwijder de zekeringen F16 en F26 uit de zekeringenhouder.
- Verbind de beide steekplaatsen met behulp van een shuntkoppeling Nebenschlussverbinders met elkaar (zie afb. 1).
- Steek de zekeringen in de Nebenschlussverbinder .
- Monteer de zekeringenkast op zijn plaats.
- Wis het storingsgeheugen.

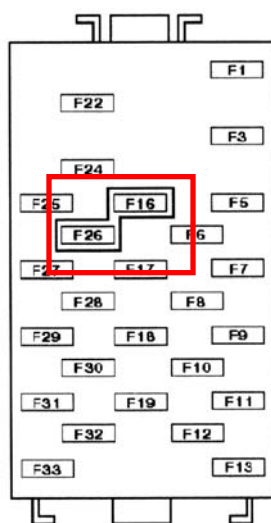

Afb. 1