



Seat Alhambra Vanaf bouwjaar 1999 1,9 TDI PD met motorcode ANU

Motor slaat af

Bij de Seat Alhambra 1,9 TDI pompverstuiver met motorcode ANU kan de motor zo nu en dan afslaan of onregelmatig gaan lopen en vermogen verliezen.

In het storingsgeheugen worden de foutcodes 18074 – 18077 getoond, die duiden op een elektrisch probleem in de injectoren.

Controleer allereerst de stekkerverbindingen van de injectoren.

Bij de injectoren bevindt zich de 5-polige stekkerverbinding. In deze stekkerverbinding kan een van de aansluitingen zijn losgeraakt.

U kunt dit probleem al oplossen door de aansluiting correct op zijn plaats te steken en weer vast te zetten. Vervolgens kunt u het storingsgeheugen wissen en de motor starten.

Verder hoeven in deze situatie geen onderdelen te worden vervangen.

Flits-info