



Toyota

Toyota RAV 4

Bouwjaar: 2006 t/m 2009

Waarschuwingszoemer voor autogordels

Waarschuwingslampje voor autogordels

Als bij deze auto's,

- bij onbezette bijrijdersstoel -
- bijrijdersstoel zonder passagier -

het waarschuwingslampje en de -zoemer voor de autogordels worden geactiveerd, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een te hoge gevoeligheid van de stoelsensor van de bijrijdersstoel (waarmee wordt vastgesteld of de stoel bezet is).

Aanwijzing voor oplossen van het probleem:

- Monteer een vervangende stoelsensor in de bijrijdersstoel.

Vervangend onderdeel (VO):

- Stoelbezettingssensor – rechts sturend:
 - 1 stuk: VO-nr.: 71052-42061
- Stoelbezettingssensor – links sturend:
 - 1 stuk: VO-nr.: 71051-42041