



VW Golf IV **Bouwjaar 1998 - 2002** **Met 1.8l turbomotor (AGU)**

Draait stationair slecht, foutcodes in regeleenheid.

Als bij deze auto's wordt geconstateerd dat de motor slecht stationair draait en in de motorregeleenheid foutcodes voor de inlaatspruitstukdruksensor en de toerentalsensoren zijn opgeslagen, is de kabelbundel mogelijk beschadigd. Het gaat hier om de kabelbundel onder de accukast. Door contact met het schakelmechanisme worden de kabels beschadigd.

Om dit op te lossen, dient u de kabels te repareren en zodanig te leggen dat zij niet opnieuw kunnen beschadigen.

Daarna dient u het storingsgeheugen van de motorregeleenheid te wissen.