



VW Golf IV, Bora **Alle modellen met elektrische** **portierruitbediening**

Portierruit sluit niet volledig ondanks ingedrukte schakelaar.

Wanneer de portieruiten van deze auto's ondanks een ingedrukte schakelaar niet volledig sluiten, ligt dit mogelijk aan het feit dat de spanning onderbroken is geweest door het ontkoppelen of vervangen van de accu, de portierruitmotor of de bijbehorende zekering.

Om dit probleem op te lossen dient u de portierruitbediening opnieuw te initialiseren. Zorg dat **de ruit gesloten is** en ga als volgt te werk:

- Schakel het contact in
- Houd de bedieningsschakelaar van de portierruit tenminste 2 seconden ingedrukt in de stand "sluiten".
- Laat de schakelaar los.
- Druk de schakelaar opnieuw tenminste 2 seconden in de stand "sluiten" in.

Het bovenste uitschakelpunt is nu geïnitieerd. Open de ruit tot aan het onderste uitschakelpunt en herhaal de hierboven beschreven procedure in de schakelaarstand "openen". Bij een **geopende ruit** gaat u als volgt te werk:

- Druk de schakelaar van de portierruit in tot de ruit bij het bovenste uitschakelpunt uitschakelt.
- Laat de schakelaar los
- Druk de schakelaar "sluiten" tenminste 2 seconden in.
- De initialisatie "sluiten" is voltooid. De verdere procedure is zoals hierboven is beschreven.

Herhaal de procedure voor alle andere portieruiten en, indien aanwezig, ook het elektrische schuifdak.