



VW Golf IV Alle modellen met TDI-motor

Vermogensverlies na langdurig rijden in de regen.

Als de motor van deze auto's na een lange rit in de regen vermogen verliest, wordt dit mogelijk veroorzaakt door vocht op het meetelement van de luchtmassameter. Door het vocht in de aanzuiglucht kan de maximale hoeveelheid vocht die het luchtfilter kan opnemen zijn bereikt. Hierdoor komt er vocht op het meetelement van de luchtmassameter. Dit veroorzaakt meetfouten en daardoor vermogensverlies. Het is in dit geval niet nodig om de luchtmassameter te vervangen. Nadat het vocht is verdampt, functioneert het meetelement weer volledig. Bij klachten dient u te controleren of het luchtfilter vochtig en goed bevestigd is. Als het luchtfilter vochtig of niet goed bevestigd is, dient u het filter te vervangen.

Controleer ook of het storingsgeheugen van het motormanagement foutmeldingen bevat en wis deze.