



VW Sharan **Vanaf bouwjaar 2001 met 1.8l turbomotor**

Diverse storingscodes in de regeleenheid opgeslagen, motorcontrolelampje licht op.

Wanneer bij deze voertuigen wordt geconstateerd dat het motorcontrolelampje oplicht en in de motorregeleenheid de sporadische storingscodes 16645, 16648, 16651, 16654, 17833, 17525 en 17843 zijn opgeslagen, kan het brandstofpomprelais de oorzaak zijn. Om het probleem te verhelpen, dient u een gemodificeerd brandstofpomprelais te monteren. Aan het onderdeelnummer op het relais is te zien of het een oude of nieuwe uitvoering is.

Oud onderdeelnummer: 6NO 906 383 **A**

Nieuw onderdeelnummer: 6NO 906 383 **B**

Het relais bevindt zich op steekplaats 21 in de onderste relaishouder, achter de zekeringenhouder.

Flits-info

