



BMW E 34 Bouwjaar 09/1995 – 02/1996 met Check-Control

Melding “Dimlicht” of „Kentekenplaatverlichting“ verschijnt af en toe in Check-Control.

Wanneer bij deze voertuigen af en toe de melding „Dimlicht“ of „Kentekenplaatverlichting“ in Check-Control verschijnt, hoewel aan het voertuig schijnbaar alles in orde is, kan de lichtbundelversteller een mogelijke oorzaak zijn. Om dit probleem op te lossen, moet de lichtbundelversteller, bij voertuigen die in de periode van dit bouwjaar werden geproduceerd, worden vernieuwd.

Opmerking:

Lichtbundelverstellers, die zijn voorzien van een witte punt, hoeven niet te worden vernieuwd. Bij deze voertuigen heeft de storing een andere oorzaak.

Hella onderdeelnummer voor de lichtbundelversteller:

6NM 004 375-311

Infoflits

