



## **BMW 3-serie (E46)** **Alle modellen met xenonlicht**

### **Rechter of linker xenonkoplamp valt uit**

Dit probleem kan worden veroorzaakt door contactproblemen tussen starter en xenonlamp. Ga in dit geval als volgt te werk:

N.B.: Wees bij werkzaamheden aan xenonkoplampen voorzichtig, omdat de hoge spanning bij ondeskundig handelen letsel kan veroorzaken.

- Schakel het contact uit.
- Demonteer de achterste koplampkap.
- Trek de voedingsstekker van de starter los.
- Bouw starter en xenonlamp uit.
- Controleer of xenonlamp en starter door hitte zwart zijn geworden.
- Als ze zwart zijn, dient u een nieuwe starter/xenonlamp in te bouwen.
- Monteer uitgebouwde onderdelen in omgekeerde volgorde terug. Controleer of het systeem werkt.
- Controleer of de koplampen het doen.
- Controleer de afstelling van de koplampen; indien nodig aanpassen.