



BMW E60

Koplampen beslaan Indringen van water in de koplamp

Wordt het sterk beslaan of in bepaalde gevallen, indringing van veel water in de koplamp vastgesteld, kan dit door een scheur in de behuizing van de zijmarkeringslamp worden veroorzaakt (afbeelding 1).

De zijmarkeringslamp is afgedekt door de Cw-afdichting. (afbeelding 2)

Oorzaak:

De behuizing van de zijmarkeringslamp is beschadigd.

De scheurvorming kan door negatieve mechanische belastingen ontstaan. Bijvoorbeeld, als hier door voorwerpen of gereedschappen drukkrachten optreden: (Sluiten van de motorkap terwijl gereedschap / voorwerpen niet eerst zijn verwijderd).

- Verkeerde instelling van de motorkap.



Afbeelding 1



Bovenaanzicht schijnwerper (afbeelding 2)