



Citroën

Xsara Picasso

Alle modellen van 2005 – 2011

Richtingaanwijzerschakelaar keert niet automatisch terug naar uitgangspositie.

Als er bij deze voertuigen over wordt geklaagd dat de richtingaanwijzerschakelaar (automatische terugstelling richtingaanwijzerhendel) niet automatisch naar de uitgangspositie terugkeert, is een verkeerd gemonteerde/gepositioneerde conische veer in het stuur mogelijk de oorzaak. Controleer of de elektrische aansluiting van de conische veer in het stuur in de "12 uur"-positie staat (zie afbeelding). Is dat niet het geval, zet de conische veer dan in de juiste positie om het probleem op te lossen. Opmerking: de montage van de bestuurdersairbag mag alleen door vakbekwaam en deskundig personeel uitgevoerd worden.

